

Serie / Series P44-150-M30

Ultraschall Abstandssensor / Ultrasonic distance sensor



Ultraschallsensor mit 2 individuellen Schaltpunkten, Analogausgang, Teach Taster und LED Funktionsanzeige. Variabler Analogausgang für Strom- oder Spannungsausgang. Individuelle Erfassungsbereiche, Schaltpunkte sowie Fenster- und Hysterese Funktion sind wiederholt einlernbar.

Ultrasonic sensor with 2 individual switching points, Analogue output, teach button and LED function display. Variable analogue output for current or voltage output. Individual detection ranges, switching points as well as window and hysteresis function can be taught repeatedly.





we
customise
sensors

- Reichweite: 150 - 1500 mm
- Ausgang: Schaltend (PNP/NPN)
- Ausgang: 0 .. 10 VDC oder 4 .. 20 mA
- Anschluss: Stecker M12
- Einstellung: Teach-In
- Gehäuse: M30 zylindrisch, PBT

- Sensing distance: 150 - 1500 mm
- Output: Switching (PNP/NPN)
- Output: 0 .. 10 VDC or 4 .. 20 mA
- Connection: M12
- Setting: Teach-In
- Housing: M30 cylindric, PBT

Abmessungen Stecker / Dimensions connector

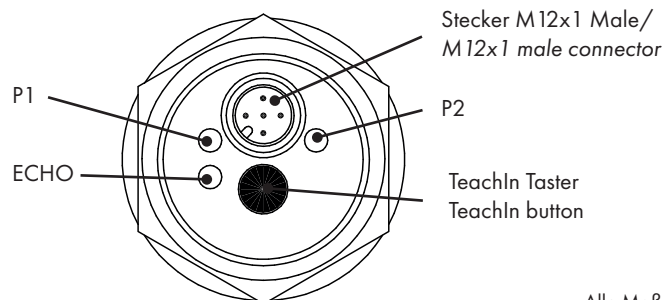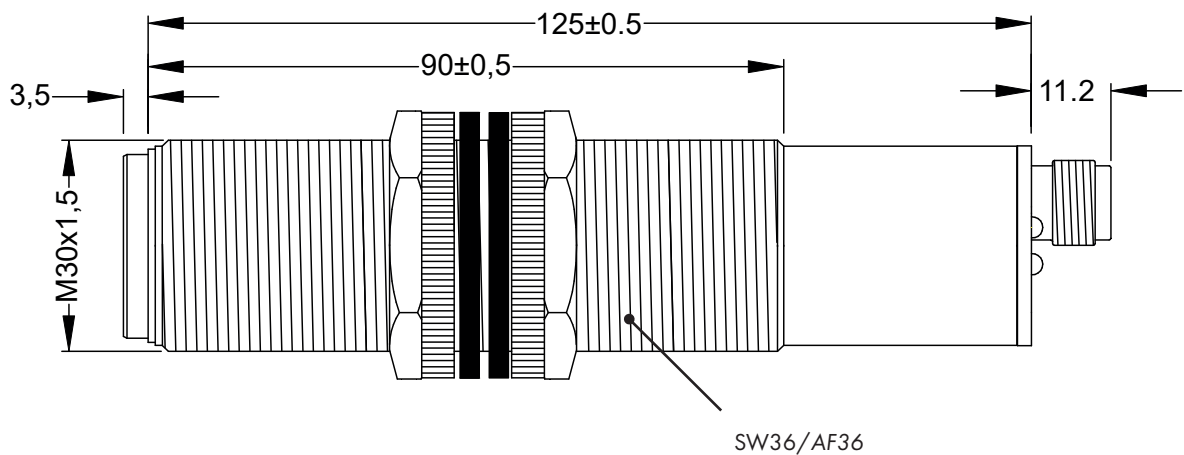


Alle Maßangaben in mm / All dimension in mm



Serie / Series P44-150-M30

Ultraschall Abstandssensor / Ultrasonic distance sensor

Erfassungsbereich / Detecting range

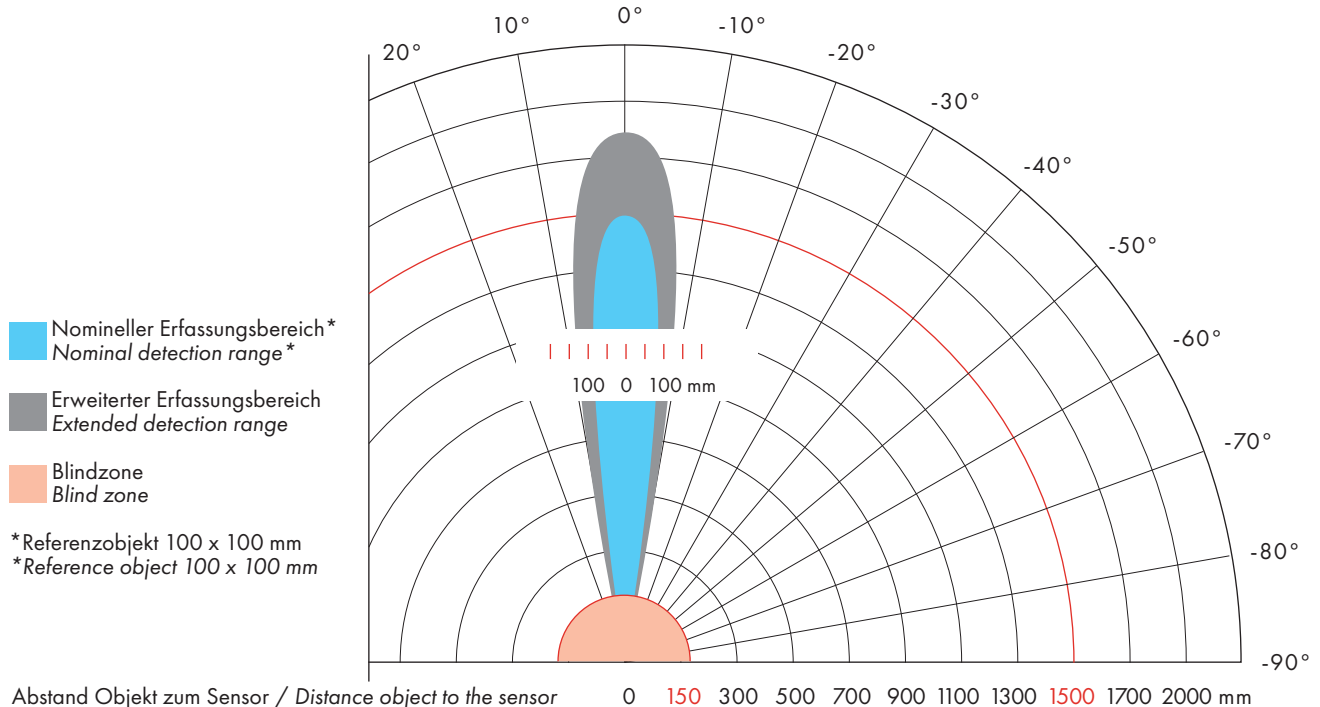

Technische Spezifikationen / Technical Specifications

Nomineller Erfassungsbereich Nominal detection range	150 - 1500		mm
Blindzone Blind zone	150		mm
Arbeitsbereich typ. Working range typ.	1500		mm
Erweiterter Erfassungsbereich typ. Extended detection range typ.	1800		mm
Schallkegelöffnung typ. Beam angle typ.	8		°
Auflösung typ. Resolution typ.	1		mm
Wiederholgenauigkeit Repeatability	±0,4% / ±2mm		
Ultraschallfrequenz Transducer frequency	200		kHz
Temperaturdrift Temperature drift	≤ 0,02		%/K
Temperaturkompensation Temperature compensation	2 Minuten nach Inbetriebnahme intern stabilisiert 2 minutes after switch-on internally stabilised		
Einstellmöglichkeiten Setting options	Teach-In		
Anzeige Overrange Overrange Indication	Ja / Yes		

Serie / Series P44-150-M30

Ultraschall Abstandssensor / Ultrasonic distance sensor

Elektrische Spezifikationen / Electrical Specifications

Versorgungsspannung Supply voltage	15 .. 30	Analog / Analogue	VDC
	12 .. 30	PNP / NPN	
Ausgangssignale Output signals	0 .. 10 V / 4 .. 20 mA	Analog / Analogue	
	PNP NO/NC, NPN NO/NC	PNP / NPN	
Ausgangsstrom I_o max. Output current I_o max.	500	PNP / NPN	mA
Schaltfrequenz max. Switching frequency max.	2,5	PNP / NPN	Hz
Hysterese Hysteresis	1	PNP / NPN	%
Leerlaufstrom I_o max. No-load current I_o max.	< 30	Analog / Analogue	mA
	< 60	PNP / NPN	
Ansprechzeit 90% des Endwertes Reponse time (90 % Full scale)	60		ms
Linearitätsabweichung Linearity deviation	< 0,5	Analog / Analogue	% F.S.
Lastwiderstand RL Load resistor RL	$\leq 0,5$ (Output: 4..20 mA) ≥ 1 (Output: 0..10 V)	Analog / Analogue	k Ω
Schutzbeschaltung (Kurzschluss, Verpolung, ..) Sensor protection (shortcircuit, reverse polarity, ..)	Ja / Yes		
Einstellmöglichkeit (Offset) Setting options (offset)	Ja / Yes		
Einstellmöglichkeit (Steilheit) Setting options (Slope)	Ja / Yes		
Kennlinie invertieren möglich Inverting the characteristic curve is possible	Ja / Yes		

Mechanische Spezifikationen / Mechanical Specifications

Bauform Housing	Zylindrisch Cylindric	
Material Gehäuse Housing material	PBT PBT	
Anschluss Electrical connection	Stecker M12x1 A-kodiert Connector M12x1 A-coded	
Gewicht / inkl. Verpackung Weight / incl. packaging	70 / 110	g

Umgebungsbedingungen / Environmental conditions

Betriebstemperatur Operating temperature	-15 .. +70	°C
Lagertemperatur Storage temperature	-30 .. +75	°C
Schutzart Degree of protection	IP67	




Den Sensorkopf nicht heißem Wasser >50°C oder Wasserdampf aussetzen! / Do not expose sensor head to hot water > 50° C or water steam!

Serie / Series P44-150-M30

Ultraschall Abstandssensor / Ultrasonic distance sensor

Normen und Zulassungen / Standards and certifications

- Näherungsschalternorm / Proximity switches (EN IEC 60947-5-2:2020 + A11:2022)
- Norm für Näherungssensoren mit Analogausgang / Standard for proximity sensors with analogue output (EN 60947-5-7:2003)
- Konformität CE / Comfomity CE
- Konformität C-UL-US / Comfomity C-UL-US
- MTBF (Mittlere Betriebsdauer) in Tagen: 20.351 analog, 24.066 schaltend / MTBF (Mean time between failure) in days: 20,351 analog, 24,066 switching
- REACH/RoHS / REACH/RoHS

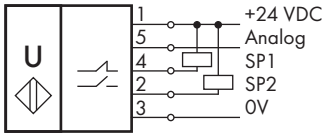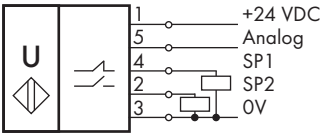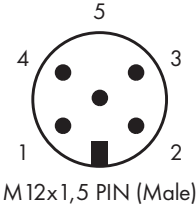Analog* - NPN	Analog* - PNP	
		

Optionen / Options

- Werksseitige Konditionierung von Ausgangssignalen und Schaltverhalten / Conditioning of output signals and switching behaviour, factory set
- Anpassung des Erfassungsbereiches / Adjustment of the sensing range
- Anschluss- und Kabelkonfektionierung / Wiring and cable assembly
- Versiegelung der Transducer / Sealing of the transducers

Inbetriebnahme und Montagehinweise / Starting up and installation instructions

Auslieferungszustand von Standardtypen: / Delivery settings of standard types:

- Reichweite ist auf nominellen Erfassungsbereich eingestellt / Sensing range is set to nominal detection range
- Schaltausgänge sind anwenderseitig einzustellen / Switching outputs must be set by the user

Montage / Installation:

Unbedingt beiliegende Gummischeiben beidseitig unterlegen. / Always place enclosed rubber washers on both sides.

Achtung / Caution

Keine Steckverbinder mit integrierter LED verwenden! / Do not use connectors with integrated LEDs!

Bestellcode / Order code

Serie Series	Arbeitsbereich Working range	Gehäuse Housing	Ausgangssignal Output signal	Anschluss Connection
P44	-150 = 150 - 1500 mm	-M30	-UI2P = 2 x PNP und / and 0 .. 10 VDC oder / or 4 .. 20 mA -UI2N = 2 x NPN / and 0 .. 10 VDC oder / or 4 .. 20 mA -U2P = 2 x PNP / and 0 .. 10 VDC -U2N = 2 x NPN / and 0 .. 10 VDC -I2P = 2 x PNP / and 4 .. 20 mA -I2N = 2 x NPN / and 4 .. 20 mA	-CM12 = M12 Stecker (Male) / Connector M12 (Male)
Bestellbeispiel / Ordering example: P44-150-M30-I2P-CM12				


Historische Referenzen / Historic references

Gültige Nomenklatur / Valid nomenclature	Alte Bezeichnung / Old designation	
P44-150-M30-I2P-CM12 P44-150-M30-U2P-CM12	P44-T4V-2D-1D1-200 P44-T4V-2D-1C1-200E	

Serie / Series P44-150-M30

Ultraschall Abstandssensor / Ultrasonic distance sensor

Einlernen der Einstellungen aller Ausgänge / Teach-In procedures for all outputs

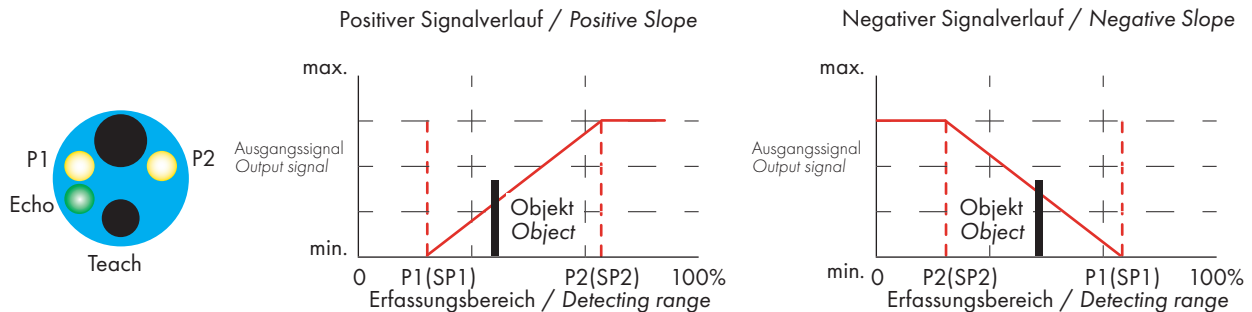

Indikation (Ausrichthilfe): Echo wird korrekt empfangen: Echo ist permanent AN, P1 und P2 zeigen jeweiligen Schaltzustand für SP1 und SP2 an
 Indication (alignment aid): Echo is received correctly: Echo is permanently ON, P1 and P2 indicate the respective switching state for SP1 and SP2

Einlernen Position P1 / Teach-In Position 1 (P1)	Einlernen Position P2 / Teach-In Position 2 (P2)
1.) Taster > 3 sek. drücken / Press button > 3 sec.	1.) Taster > 6 sek. drücken ¹ / Press button > 6 sec. ¹
- bis P1 und Echo mit 2 Hz blinken / Untill P1 and echo flash at 2 Hz - Taster loslassen, P1 blinkt mit 1 Hz / Release button, P1 flashes at 1 Hz	- bis P2 und Echo mit 2 Hz blinken / Untill P2 and echo flash at 2 Hz - Taster loslassen, P2 blinkt mit 1 Hz / Release button, P2 flashes at 1 Hz ¹ Nach ca. 3 sek. reagiert P1, ignorieren! / After ca. 3 sec. P1 reacts, ignore!
2.) Einstellzeit max. 60 sek. / Setting time max. 60 sec.	2.) Einstellzeit max. 60 sek. / Setting time max. 60 sec.
- Objekt an Position P1 bringen / Place object at position P1 - Echo = AN (Ausrichthilfe) / EC = ON (alignment aid) - P1 = AN, SP1 = NO / P1 = ON, SP1 = NO - P1 = AUS, SP1 = NC / P1 = OFF, SP1 = NC - Taster ca. 1 sek. drücken / Press button for approx. 1 sec.	- Objekt an Position P2 bringen / Place object at position P2 - Echo = AN (Ausrichthilfe) / Echo = ON (alignment aid) - P2 = AN, SP2 = NO / P2 = ON, SP2 = NO - P2 = AUS, SP2 = NC / P2 = OFF, SP2 = NC - Taster ca. 1 sek. drücken / Press button for approx. 1 sec.
3.) P1 ist eingelernt, Sensor arbeitet mit neuem Wert für P1 und entspricht SP1 und dem Anlogsignal 0 VDC bzw. 4 mA P1 is taught, sensor works with new value for P1 and corresponds to SP1 and the output signal 0 VDC or 4 mA. Die Schaltcharakteristik für den Schaltpunkt (SP1) ist auf NO oder NC eingestellt. The switching characteristic for the switching point (SP1) is set to NO or NC.	3.) P2 ist eingelernt, Sensor arbeitet mit neuem Wert für P2 und entspricht SP2 und dem Anlogsignal 10 VDC bzw. 20 mA P2 is taught, sensor works with new value for P2 and corresponds to SP2 and the output signal 10 VDC or 20 mA. Die Schaltcharakteristik für den Schaltpunkt (SP2) ist auf NO oder NC eingestellt. The switching characteristic for the switching point (SP2) is set to NO or NC.




Für einen negativen (fallenden) Signalverlauf in umgekehrter Reihenfolge zuerst die Position P2 mit Prozedurstart 6 sec. einlernen.
 To teach in a negative (falling) slope, position P2 with procedure start 6 sec. must be executed first.

Hinweis: Die Schaltpunkte SP1 und SP2 sowie der Analogausgang sind voneinander abhängig. Die Schaltpunkte liegen, auch nach geänderter Einstellung, immer am Anfang oder Ende des Analogsignals.
Note: The switching points SP1 and SP2 and the analog output are interdependent. The switching points are always at the beginning or end of the analog signal, even after changing the setting.

Serie / Series P44-150-M30

Ultraschall Abstandssensor / Ultrasonic distance sensor

Einlernen der Fensterfunktion und Hysterese* / Window function and hysteresis* Teach-in

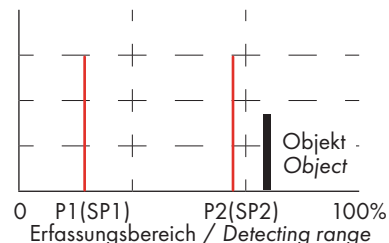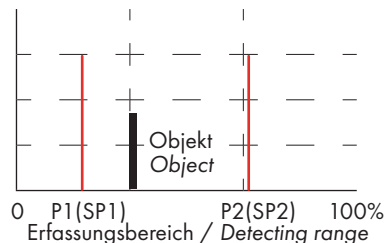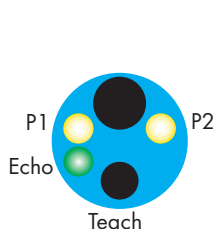

Indikation Normalbetrieb (Ausrichthilfe): Echo permanent AN, P1 oder P2 AN
 Indication of normal operation (alignment aid): Echo permanently ON, P1 or P2 ON

Einlernen Objekterkennung zwischen P1 und P2 / Teach-in object detection between P1 and P2

- 1.) Abstand P1 und P2 sind mit normaler Schaltfunktion eingelernt oder in auf Werkseinstellung gesetzt
 Distance P1 and P2 are set with normal switching function or set to factory setting
- 2.) Taster drücken / Press button
 - bis alle LED (P1, P2 und Echo) mit 2 Hz blinken / Until alle LED (P1, P2 and echo) flash at 2 Hz
 - Taster loslassen / Release button
 - Sensor ist im Teach Modus für Fensterfunktion und Hysterese / Sensor is in teach mode for window function and hysteresis
- 3.) Einstellzeit max. 30 sek. / Setting time max. 30 sec.
 - P1 und P2 blinken mit 0,5 Hz, Echo = AN (Ausrichthilfe) / P1 and P2 flash at 0.5 Hz, echo = ON (alignment aid)
 - wenn P1 und P2 AUS wird Fensterfunktion gesetzt; When P1 and P2 OFF, the window function can be set
 - wenn P1 und P2 AN wird Hysterese gesetzt; If P1 and P2 ON, the hysteresis can be set
 - Taster ca. 1 sek. drücken / Press button for approx. 1 sec.
- 4.) Fensterfunktion: ist Objekt zwischen P1 und P2, schaltet SP1 AN und SP2 AUS; ist kein Objekt zwischen P1 und P2 schaltet SP1 AUS und SP2 ON
 Window function: object between P1 and P2, SP1 switches ON and SP2 OFF; no object between P1 and P2, SP1 switches OFF and SP2 ON
- 5.) Hysterese Einstellung: Schaltpunkt SP1 (NO) ist bei P1 mit Hyterese P1 - P2; Schaltpunkt SP2 (NC) ist bei P1 mit Hysterese P1 - P2
 Hysteresis setting: switching point SP1 (NO) is at P1 with hysteresis P1 - P2; switching point SP2 (NC) is at P1 with hysteresis P1 - P2

Zubehör / Accessories



M12 Buchse 4pol oder 5pol
gerade /
Connector M12 female 4pin or
5pin straight



M12 Buchse 4pol oder 5pol
gewinkelt /
Connector M12 female 4pin or
5pin angled



Anschlussleitung M12 Buchse 4pol
oder 5pol gerade
Connection cable M12
female 4pin or 5pin straight



Anschlussleitung M12 Buchse 4pol
oder 5pol gewinkelt
Connection cable M12
female 4pin or 5pin angled



Klemmblock M30
Clamping block M30



Reflektor 90 Grad M30, fokussiert
Reflector 90 degrees M30, focused



Reflektor 90 Grad M30
Reflector 90 degrees M30